

Les travaux sont à réaliser avant le 14 juillet 2015, sauf le lino et les finitions au sol qui sont à exécuter au plus tard au 15 septembre.

Espace concerné	Description	Membre du groupement concerné	Solutions proposées	Remarques
paroi d'introduction	une fissure apparaît au centre de la casquette en plâtre réalisée pour l'élément, malgré une retouche peinture : la fissure réapparaît car la structure ne tient pas compte des mouvements du bâtiment ;	SEQUOIA	Reprise avec la mise en place d'un joint souple gris	Travaux effectués le 22 juin, remise d'une couche de peinture pour finitions programmé le 29/06/2015
ma chambre est un zoo	L'enjoliveur commandant la lampe de chevet se déboîte ;	AVEAM	mise en place de quatre vis rouges tête bombée pour maintenir l'enjoliveur à la table de chevet	
	le tapis au sol est complètement détérioré et présente un risque de chute pour le visiteur ;	AVEAM	Changement du tapis et de la barre de seuil avec la mise en place d'un tapis imprimé dans la masse solution pérenne mais moins esthétique selon documentation fournie.	les angles du cadre de maintien seront arrondis, le tapis sera fixé par du velcro (en périphérie + 4 bandes dans le sens de la longueur)
	la couette recouvrant le lit est arrachée ;	SEQUOIA	Plat de fixation sur le pourtour de la couette fixe, fixé dans le panneau medium du dessous, support de la couette. Coloris, matériau identique au	Travaux effectués le 22 juin, un plat le long du miroir doit être ajouté pour permettre la remise à zéro de la couette, un autre plat doit être ajouté pour bloquer la couette en tête de lit programmé le 29/06/2015

AM

			précédent	
la serrure du casier renfermant l'araignée est cassée ;	AVEAM		changement de serrure	
7 lampes sur 8 ne fonctionnent plus	AVEAM		Modification du boîtier des batteries avec consolidation par deux vis complémentaires et un équerrage en PVC	
2 supports accueillant ces lampes sont cassés ;	AVEAM		renfort en tôle aluminium laqué noir sur tous les supports	
2 animaux sur 7 sont cassés : le moustique et l'araignée ;	AVEAM		l'ensemble des pattes du moustique seront sous résine, seul le corps restant accessible au toucher. Renforcement par de la résine transparente pour l'araignée.	
Le triptyque est mal fixé (enlevé par le Service technique car il tombait) ;	SEQUOIA		Carton du triptyque à recoller	Travaux effectués le 22 juin, une bague manquante est à ajouter le 29/06/2015
la mousse du placard n'est - partiellement- plus en place ;	AVEAM		remplacer le caoutchouc par de la moquette	
Boîte du lapin a le dessus cassé	AVEAM		pièces recollées et vissées sur site	

si j'étais un animal	La charnière de la porte de l'armoire doit être révisée	SEQUOIA	Reprise du sol à organiser en septembre	Révision programmée le 29/06/2015
	le sol n'est pas de qualité satisfaisante (nombreuses reprises et retouches de votre fait) ;	SEQUOIA	Ordinateur envoyé en atelier, en attente de proposition	Les travaux seront à programmer entre le 8 et le 15 septembre
	l'application « faire l'animal » rencontre des difficultés : elle ne se lance pas, le « bureau » apparaît, un lag apparaît sur l'image ; Interférence d'image avec les projecteurs lumière du Vaisseau	AVEAM	Caméra envoyée en atelier, en attente de proposition	L'ordinateur et la caméra fonctionnent très bien après plus de 10 jours sous tension 24h/24 : le problème était probablement un problème de contact électrique (mauvais branchement) au niveau de la cmara USB du Vaisseau . repose avant le 14/07. Pour le problème d'affichage de l'image, le problème est résolu à 50% environ avec des filtres standard. En attente de nouveaux filtres pour tester et obtenir la suppression totale des bandes grisâtres
	les fichiers graphiques de « régime alimentaire » n'ont pas été livrés	AVEAM	Les fichiers de découpe eront fournis par AVEAM	
	la remise à zéro de l'élément « quelle peau ? » ne fonctionne plus ;	AVEAM	Modification de programme à faire, en cours	
	pour l'élément « le plus rapide », les manivelles cigogne et grillon tournent à vide	AVEAM	toutes les courroies sont à remettre en état avec une soudure réalisée avec l'outil adéquat	
	les sonnettes ne fonctionnent plus	AVEAM	plans et systèmes fournis	Le Vaisseau insiste sur la qualité finale des

AS

